



เลขคำขอบริการ (Job No.) :: 10...(1) ▾

1023/0314-3

Car Grade : ▾

A

ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) : ▾

Mitsubishi Triton 2.5 MEGA CAB GLX

ปีที่ผลิต (Build Date) : ▾

2021

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : ▾

แน็ต ดีดีการ์

วันที่ตรวจสอบ (Date of Inspection) :

22 ม.ค. 2024

วันจดทะเบียน (Regis Date)

2022-02-01

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) : ▾

4D56UBD2788

หมายเลขตัวถัง [VIN] :

MMTCNKJ30MH01****

หมายเลขทะเบียน [No. Plate] :

3ฉท95**

สีรถ (Color) : ▾

ขาว ดำ

ระยะการใช้งาน (Mileage) :

18985

Remark สภาพโดยรวม : ▾

ประวัติหรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง
รายการที่รอกการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอกการแก้ไขโครงสร้าง
จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:

- ✓ ตัวรถและเสาเอกเสาจตทะเบียนตรงกัน
- ✓ ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก
- ✓ ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้
- ✓ ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำซัง

Remark ภายใน : ▾

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับที่:

- ✓ ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]
- ✓ ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]
- ✓ ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]
- ✓ หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]
- ✓ เข็มชดนิรภัย [ผ่าน]
- ✓ แตร [ผ่าน]
- ✓ เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]
- ✓ ระบบปัดน้ำฝน [ผ่าน]
- ✓ เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน]
- ✓ กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

Remark ภายนอก : ▾

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน
รายการที่รอกการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข
ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ

- ✓ แผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดเจน
- ✓ ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว
- ✓ สีรถตรงตามเสาเอกเสาจตทะเบียน

เลขคำขอบริการ (Job No.) :

1023/0314-3

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection) :

22 ม.ค. 2024

vehicle picture ▾



ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) ▾

Mitsubishi Triton 2.5 MEGA CAB GLX

หมายเลขทะเบียน [No. Plate] :

3ตท95**

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) : ▾

4D56UBD2788

หมายเลขตัวถัง [VIN] :

MMTCNKJ30MH01****

ระยะการใช้งาน (Mileage) :

18985

ปีที่ผลิต (Build Date) : ▾

2021

วันจดทะเบียน (Regis Date)

2022-02-01

สีรถ (Color) :

ขาว ดำ

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : ▾

แน็ต ดีดีคาร์

โทรศัพท์ (Tel) :

097-946-9495

สถานที่ตรวจสอบ (Inspection Place) :

แน็ต ดีดีคาร์



รูปเล่มทะเบียน (Register Picture) : ▾




รูปเลขตัวถัง (VIN Picture):

รูปเลขไมล์ (Mileage Picture) : ▾



รูปแผ่นPlate ▾

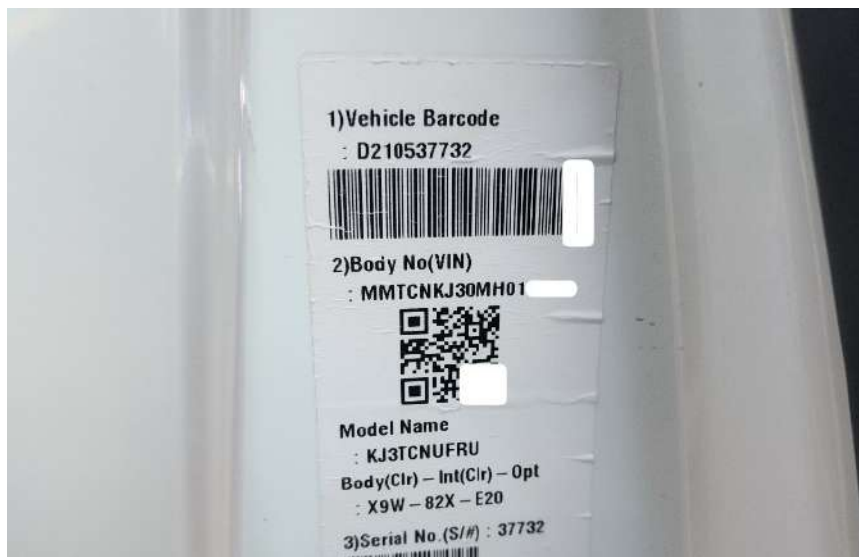



รูปหน้า18 (ถ้ามี) ▾

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่				18
วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน	
1 1 ก.พ. 65	แจ้งใช้รถใน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่			
2				
3 26 ธ.ค. 66	ย้ายปลายทางไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566			
4				
5 12 ม.ค. 67	ย้ายมาจากจังหวัดแพร่ ทะเบียนเดิม พร			
6	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทลีสซิ่งกลีกรไทย จำกัด (รถยนต์)			
7				
8				
9				
10				

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่				19
วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



1. การตรวจสภาพรถโดยรวม (Overview inspection)

รายการตรวจ 6 รายการ	สถานะ
1.1 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างรถมีปัญหาความปลอดภัย No Evidence of Major or Hail Damage	ดี (Good)
1.2 ไม่มีการตัดต่อ ตัดแปลง คัชชี และ โครงสร้างรถ No chassis and cab structure modified	ดี (Good)
1.3 ไม่เคยประสบภัยจมน้ำ No Evidence of Flood	ดี (Good)
1.4 ไม่เคยประสบภัยอัคคีภัย No Evidence of Fire	ดี (Good)
1.5 ระบบการทำงานภายในรถยนต์ OBD II On-Board Diagnostics (OBD)	ดี (Good)
1.6 สภาพรถโดยรวม Overall Appearance	ดี (Good)

2. การตรวจสภาพรถภายใน (Interior Inspection)

รายการตรวจ 4 รายการ	สถานะ
2.1 สภาพที่นั่ง Seat Appearance	ดี (Good)
2.2 การทำงาน การปรับ และการล็อกเบาะ Seat Adjust functional	ดี (Good)
2.3 สภาพรางไต่เบาะ Seat slide adjust rail	ดี (Good)
2.4 เข็มขัดนิรภัย Seat Belts	ดี (Good)



INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report

สรุปผลการตรวจสอบสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ภาพภายใน





3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 30 รายการ

สถานะ

3.1 กันชนหน้า Front Bumper

ดี (Good)

3.2 คาน รับกันชนหน้า (ขวา) Front Side Member (Right)

ดี (Good)

3.3 คาน รับกันชนหน้า (ซ้าย) Front Side Member (Left)

ดี (Good)

3.4 ฝากระโปรงหน้ารถ Bonnet

ดี (Good)

3.5 กระจกบังลมหน้า Windshield

ดี (Good)

3.6 หลังคา Roof

ดี (Good)

3.7 สภาพและการทำงานของหลังคาซันรูฟ หลังคาเปิดประทุน
Sunroof/Convertible functional and appearance

N/A

3.8 ประตูหน้าขวา Right Front Door

ดี (Good)

3.9 ประตูหลังขวา Right Rear Door

ดี (Good)

3.10 ประตูเลื่อนด้านขวา Right Sliding Door

N/A

3.11 บันไดขายน้าด้านขวา Right Rocker Panel

ดี (Good)

3.12 ประตูหน้าซ้าย Left Front Door

ดี (Good)

3.13 ประตูหลังซ้าย Left Rear Door

ดี (Good)

3.14 ประตูเลื่อนด้านซ้าย Left Sliding Door

N/A

3.15 บันไดขายน้าด้านซ้าย Left Rocker Panel

ดี (Good)

3.16 ประตูท้าย, ฝากระโปรงท้าย Rear Tail Gate

ดี (Good)

3.17 กระจกบังลมหลัง Rear Screen

ดี (Good)

3.18 กันชนหลัง Rear Bumper

ดี (Good)

3.19 คาน รับกันชนหลัง (ขวา) Rear Side Member (Right)

ดี (Good)



3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 30 รายการ	สถานะ
3.20 คาน รับกันชนหลัง (ซ้าย) Rear Side Member (Right)	ดี (Good)
3.21 เสาโครงสร้าง A ขวา Right A-Pillar	ดี (Good)
3.22 เสาโครงสร้าง B ขวา Right B-Pillar	ดี (Good)
3.23 เสาโครงสร้าง C ขวา Right C-Pillar	N/A
3.24 เสาโครงสร้าง D ขวา Right D-Pillar	N/A
3.25 เสาโครงสร้าง A ซ้ายLeft A-Pillar	ดี (Good)
3.26 เสาโครงสร้าง B ซ้ายLeft B-Pillar	ดี (Good)
3.27 เสาโครงสร้าง C ซ้ายLeft C-Pillar	N/A
3.28 เสาโครงสร้าง D ซ้ายLeft D-Pillar	N/A
3.29 ระบบบังคับเลี้ยว Steering Components	ดี (Good)
3.30 การทดสอบ แบตเตอรี่ Battery Test	สตาร์ทติด (Start Normally)

การทดสอบ แบตเตอรี่ Battery Test

Voltage	12.36	V
Rating	620	CCA
Current	511	CCA
Internal resistance	5.47	mΩ
State of Charge	70	%
State of Health	68	%
Status	GOOD	



INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report

สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ภาพภายนอก





INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report สรุปผลการตรวจสอบรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ภาพภายนอก





INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report

สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ภาพภายนอก





INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report

สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ภาพห้องเครื่อง ขอบยาง ล้อ









ความหนาสีรอบรถ

ชิ้นส่วนยานยนต์ (Car Part)	ความหนาสี Paint Thickness			
	P1	P2	P3	Average
Front Wing (RH)	147	143	130	140
Front Wing (LH)	328	391	400	373
Front Door (RH)	130	201	261	197
Front Door (LH)	212	112	127	150
Rear Door (RH)	117	114	101	111
Rear Door (LH)	243	301	250	265
Rear Wing (RH)	162	158	180	167
Rear Wing (LH)	213	103	113	143
Bonnet	132	193	128	151
Roof	100	114	91	102
Boot/Tail Gate	128	117	112	119



ระดับการให้คะแนน (Rating)

	A	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ เหมาะสมตามอายุการใช้งาน ไม่มีความเสียหาย Item found to be in working order and/or no obvious signs of damage/degradation, consistent with age &kms of vehicle
	B	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีพอใช้ ใช้งานได้ตามปกติ มีความเสียหายเล็กน้อย หรือได้รับการแก้ไข มาเรียบร้อยแล้ว Item found to be in working order with some signs of damage and/or wear & tear, consistent with age &kms of vehicle or modified.
	C	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ มีความเสียหายปานกลาง ต้องแก้ไข และเปลี่ยน อะไหล่ Item found to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear Repair and replacement parts.
	D	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพความเสียหายอย่างมาก ควรได้รับการซ่อมแซม Item found not to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear.

เงื่อนไขการให้บริการและข้อจำกัดความรับผิด (Terms and Conditions of Service and Limitation of Liability)

1. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ซึ่งออกโดยบริษัท
ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการลงนามโดย บุคคล 2 ฝ่าย
ดังต่อไปนี้เท่านั้น

1.1 ลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
ให้ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า")

1.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์)
จำกัด ผู้ทำการตรวจสภาพรถยนต์

1. The vehicle inspection report declared by iCar Asia
(Thailand) Co., Ltd. must be signed by the following
parties only

1.1. The customer who commissions iCar Asia
(Thailand) Co., Ltd. to inspect the vehicle
(hereinafter referred to "Customer").

1.2. Employees or representatives of iCar Asia
(Thailand) Co., Ltd. who conduct the vehicle inspection.

2. ลูกค้าตกลงยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลง
และมาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท
ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตลอดจนทั้งยอมรับในเหตุ
บกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังวันที่
บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการตรวจสอบ
สภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

2. The customer agrees to accept and acknowledge
the terms of service, agreements, and standards for
vehicle inspection set by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.,
including accepting any defects that may arise after
iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. has completed
the vehicle inspection.

3. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 3 วัน
ภายหลังจากลูกค้ามีการส่งมอบ รถยนต์ให้ กับผู้ซื้อรถยนต์ หรือมีผล
บังคับใช้หากระยะไมล์ไม่เกิน 50 กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น
ก่อน โดยในส่วนของกรณีมีผลบังคับใช้ระยะไมล์เกิน 50 กิโลเมตรนั้น
ให้คำนวณโดยนับจากเลขไมล์ที่บันทึกไว้ในรายงานการตรวจสภาพ
รถยนต์ โดยบริษัทให้การรับรองผลการตรวจสภาพรถยนต์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะภายในระยะเวลา 3 วันหลังวันส่งมอบรถระหว่างลูกค้าและผู้ซื้อ
รถยนต์ หรือภายในระยะไมล์ 50 กิโลเมตร ดังกล่าวเท่านั้น หากพ้น
กำหนดระยะเวลา 3 วัน หรือเลขระยะไมล์มีระยะทางเกิน 50 กิโลเมตร
แล้ว บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่นำเข้าตรวจสภาพในทุกกรณี
รวมทั้งบริษัทไม่รับรองผลการตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าวในทุกกรณี

3. The vehicle inspection report is valid for a period
of 3 days after the customer delivers the vehicle to the
car buyer or becomes effective if the mileage is less than
50 kilometers, whichever occurs first. In cases where the
mileage exceeds 50 kilometers, the validity period is
calculated based on the mileage recorded in the vehicle
inspection report provided by iCar Asia (Thailand) Co.,
Ltd., certifying the inspection results that occurred
within 3 days after the delivery of the vehicle between
the customer and the car buyer or within the mileage
limit of 50 kilometers. If the specified time period of
3 days is exceeded or the mileage exceeds
50 kilometers, iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. is not liable
for any declarations related to the inspected vehicle,
and the company does not certify the inspection results
in such cases.

เงื่อนไขการให้บริการและข้อจำกัดความรับผิด (Terms and Conditions of Service and Limitation of Liability)

4. หากลูกค้ามีความประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ลูกค้าต้องยื่นคำร้องเข้ามาภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ออกรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การตรวจสอบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น โดยการตรวจสอบดังกล่าวให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนและ/หรืออะไหล่ของรถยนต์ที่มีการตรวจสอบโดยมาตรฐานของบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น

4. If the customer wishes to verify the details in the vehicle inspection report, the customer must submit a request within 3 days from the date iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. declares the vehicle inspection report. This verification is subject to the conditions and terms set by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. The inspection is limited to cases involving parts and/or components of the vehicle inspected according to the standards of iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.

5. ลูกค้าตกลงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเข้าใจและรับทราบว่า เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเจ้าอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของผู้ให้บริการเจ้าอื่นมาเป็นข้อต่อสู้ข้อโต้แย้ง เฝ้าติดตามด้านกฎหมาย ดำเนินคดี หรือฟ้องร้องใดๆ กับ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งสิ้น

5. The customer acknowledges and agrees to the terms of service provided by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. and understands that these terms may differ from the standards of other service providers conducting vehicle inspections. The customer agrees not to use the standards of other service providers as a basis for disputes, legal actions, or any claims against iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.

6. บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในข้อ 3 และ ข้อ 4 ข้างต้น

6. The company disclaims any responsibility for any damages that may occur after the expiration of the timeframe specified in sections 3 and 4 above.

7. หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ยินดีคืนเฉพาะค่าดำเนินการหรือค่าบริการในการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. In the case of an error in the vehicle inspection report, iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. is willing to refund only the inspection or service fees to the customer. The company denies responsibility for any other unrelated expenses.

8. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ไม่ใช่เอกสารรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

8. The vehicle inspection report is not a certification document issued by the Department of Land Transport.

9. บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สามในทุกธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากวันตรวจสภาพรถยนต์

9. iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. denies any responsibility for all disputes that may arise between the customer and third parties in any transactions that may occur after the vehicle inspection.




รายการที่ One2Car ไม่ได้ตรวจสอบ - (One2Car Inspect does not check the following items) :

<ul style="list-style-type: none"> • ระบบการทำงานเบรคและชนิดวัสดุของผ้าเบรค ดรัมเบรค การตรวจสอบ สามารถทำได้เฉพาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มองเห็นเท่านั้น • การปนเปื้อนของน้ำมันเบรค • ระบบเบรค ABS • มาตราวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง • ชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์สั่งการของระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ • ข้อบกพร่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ และเกียร์ รวมถึงระบบเบรค ระบบควบคุมความปลอดภัยต่างๆ • อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเกียร์รวมดา และเกียร์อัตโนมัติ • สาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมัน • สาเหตุการอุดตันของกรองน้ำมัน • กระบอกสูบเบรค • ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ • ระบบทางกลของการส่งกำลัง • อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์ • ยางรองแทนเครื่องยนต์ • ปั๊มน้ำหล่อเย็น และพัดลมหม้อน้ำ • สาเหตุการรั่วซึมของน้ำจากตัวรถ • ไมล์ และสายพาน • ระบบไอเสีย คลัทช์ และ ฟลายวีล 	<ul style="list-style-type: none"> • Brake function and lining material, brake drums, limited to what is immediately visible • Evidence of brake fluid contamination • Anti-lock braking system (ABS) mechanics • Meters indicating oil and fuel consumption or the degree of oil and fuel consumption • Controlling parts and electric parts • Defect of electronic controlling system for engine, gear, break, and other safety systems • Parts of inside engine box and manual-automatic gear box • Reason for oil leaks • Oil pump strainer to assess sludge build up • Wheel cylinders • Vehicle electrics and electronics • Transmission mechanics • Engine cylinder compressionratio • Engine mountings • Water pump/fan • Body water leaks or reason for leak • Odometer and camshaft belt, drive belt and timing belt • Estimated expiry of exhaust system, clutch, dual mass flywheels
<ul style="list-style-type: none"> • ประวัติการซ่อม • ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องเล่นวิทยุ ระบบกันขโมย ระบบนำทาง เซนเซอร์ต่างๆ • ระดับมลพิษของไอเสีย • ตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ Catalytic Converter • อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมที่เจ้าของยานพาหนะมีการดัดแปลงเพิ่มเติม • สวิตช์ไฟ และใบปัดน้ำฝน • ระบบเชื้อเพลิงแก๊ส • ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ • รถบ้าน และ รถพ่วง • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard to which repairs or service history have been completed • Functionality of audio-visual or entertainment system including CD, Cassette, TV, DVD, iPod connectivity, sensors, alarm/security devices, satellite navigation systems/GPS • Degree of gas emissions • Catalytic converters • Additional accessories included as a result of owner's modifications • Mechanical switching of wipers and lights • LPG systems • Air conditioning efficiency • Status of habitation areas of motorhomes or caravans • Vehicle's computer systems, such as trip meter computers, cruise control and any other computer system



ภาพ OBD

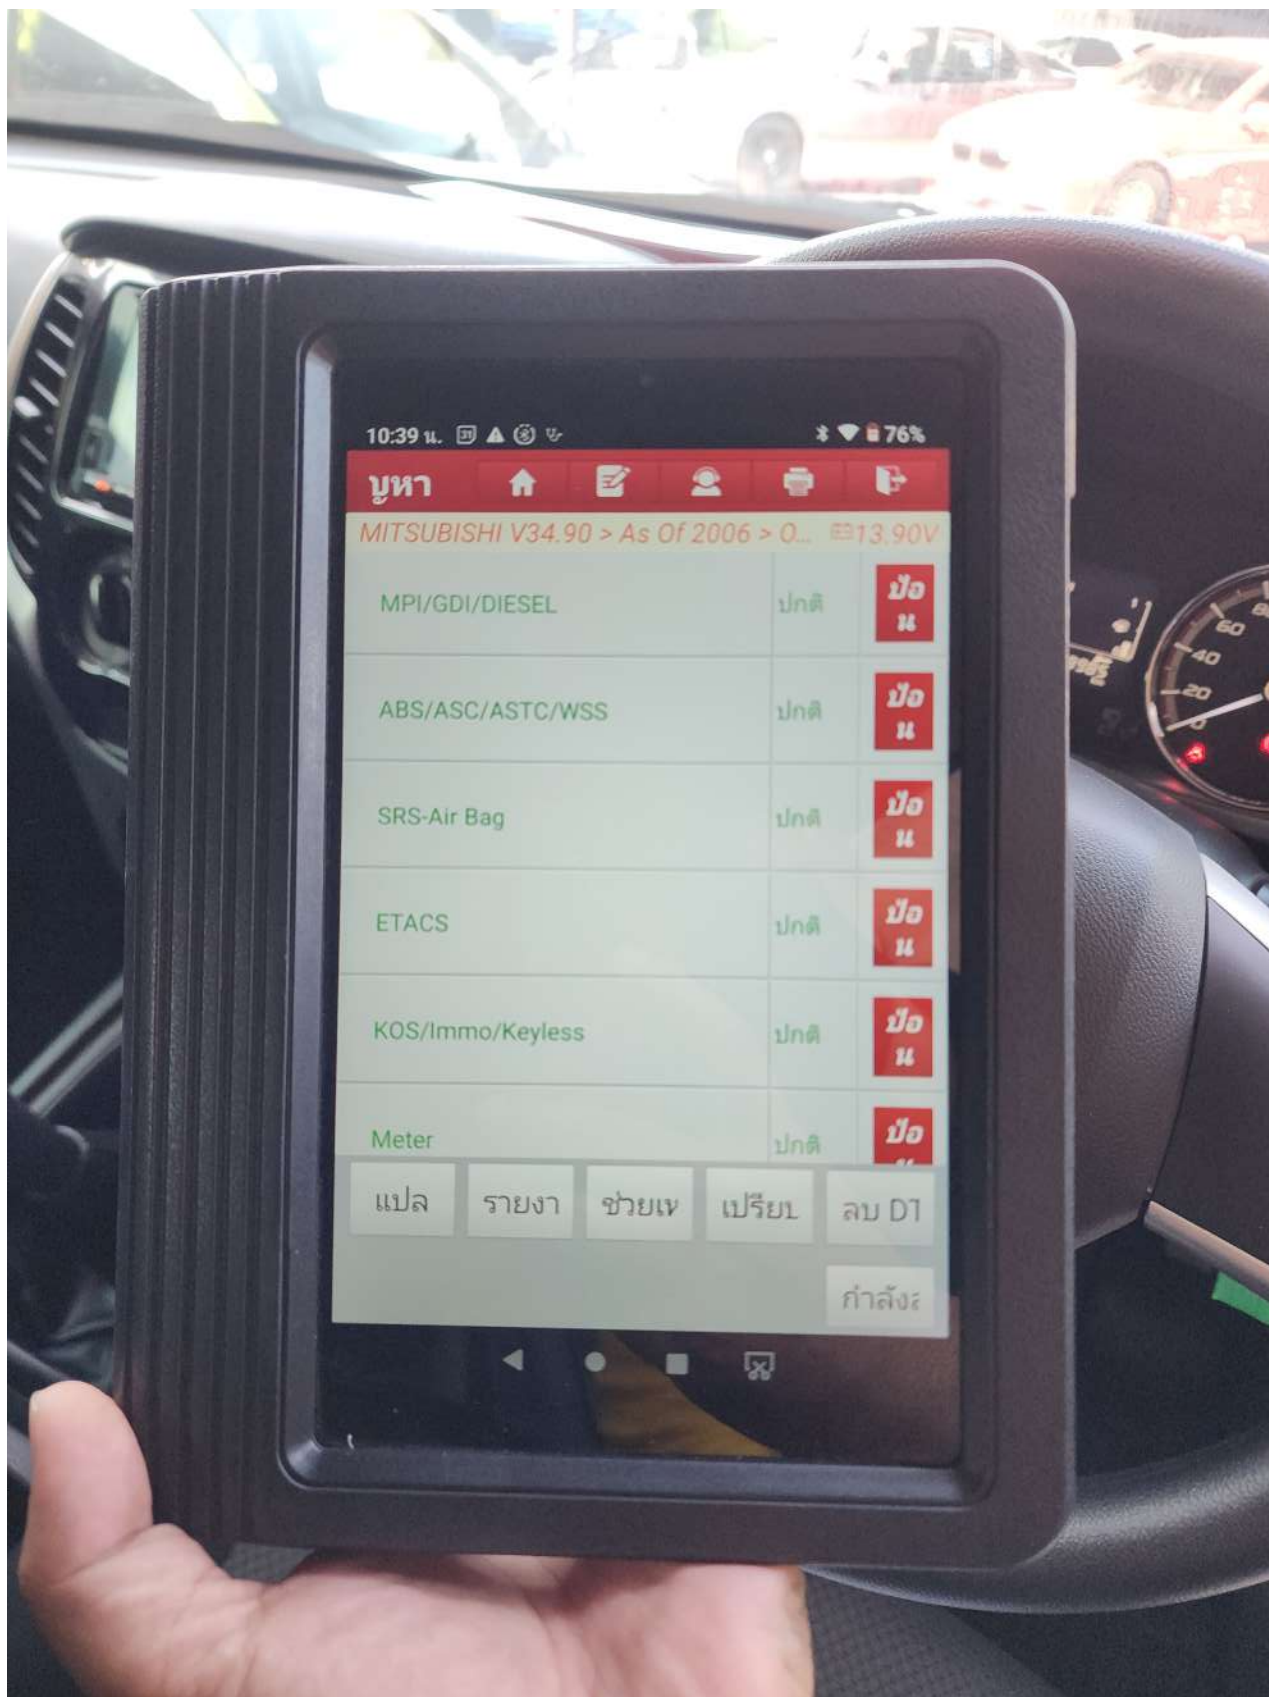



INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report

สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

รูป จุดบกพร่อง



INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report

สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

รูป จุดบกพร่อง



INSPECTION
BY ONE2CAR

Vehicle Inspection Report สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

one2car.com
THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ผู้ตรวจ และผู้ให้บริการ

Vehicle Inspection Report

INSPECTION BY ONE2CAR

one2car.com THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ผู้ให้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และขอรับรองว่าสภาพรถยนต์ตามรายการข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ณ วันที่ตรวจสภาพรถยนต์ ผู้ให้บริการยอมรับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่เดิมมิใช่ความผิดหรือบกพร่องของ One2Car แต่ประการใด ผู้ให้บริการได้อ่านและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสภาพรถยนต์ ภายหลังจากการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

I certify that, in the present vehicle condition, all defects and damages which is appeared on such vehicle was occurring before inspection date. I have read and understood the purpose of the inspection vehicle and have accepted the terms and conditions provided in this letter.

ยี่ห้อ/รุ่น (Make/Model):	Mitsubishi Triton 2.5
เลขตัวถัง (VIN):	MMTCNKJ30MH01 * * * *

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ (Inspector Signature)		ว/ด/ป (Date)	22.01.67
--	--	-----------------	----------

รับรองว่าได้ทำการตรวจสอบทุกรายการด้วยตัวข้าพเจ้าเองจริง
(I certify that all mechanical item has been inspected)

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ (Head of Inspection Signature)		ว/ด/ป (Date)	
--	--	-----------------	--

รับรองการตรวจสอบเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
(I certify that all mechanical and appearance inspected following engineering principal)

Yes No

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบชุดนี้บนเว็บไซต์ www.one2car.com
(I accept and allow One2Car share and upload inspection report of this vehicle to www.one2car.com website)

ผู้ให้บริการ ลงชื่อ (Customer Signature)		ว/ด/ป (Date)	
---	--	-----------------	--

ได้รับรายงานการตรวจสอบยานพาหนะแล้ว
(I acknowledge that I have received a Vehicle Inspection Report)