



**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

## Vehicle Inspection Report สรุปผลการตรวจสอบ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ



เลขคำขอบริการ (Job No.) :: I... (1) ▾

**I023/0054-93**

Car Grade :

**A**

A : ดีเยี่ยม

B : ดี

C : ปานกลาง

D : พอใช้

ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) : ▾

Volvo XC60 2.0 D3 SUV

ปีที่ผลิต (Build Date) : ▾

2011

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : ▾

(.0) OPEN ROAD

วันที่ตรวจสอบ (Date of Inspection) :

Nov 6, 2023

วันจดทะเบียน (Regis Date)

2012-02-09

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) : ▾

D5204T908019

หมายเลขตัวถัง [VIN] :

PNVDZ5250B517\*\*\*\*

หมายเลขทะเบียน [No. Plate] :

ทม55\*\*

สภาพยาง (Week/Year) ▾

33/22

สีรถ (Color) :

ดำ

ระยะการใช้งาน (Mileage) :

172643

### Remark สภาพโดยรวม : ▾

ประวัติหรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอการแก้ไขโครงสร้าง  
จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:  
✓ ตัวรถและเสาเอกสารถทะเบียนตรงกัน  
✓ ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก  
✓ ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้  
✓ ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำขัง

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน:

✓ รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ปกติ  
✓ ไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง  
✓ ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าปกติ  
✓ ไม่เกิดเสียงจากชิ้นส่วนหรือสายพานหน้าห้องเครื่อง  
✓ ระบบเบรคไม่มีรอยร้าวซึม  
✓ เครื่องยนต์ไม่มีคราบ/รอยร้าวซึม

### Remark ภายใน : ▾

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับที่:  
✓ ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]  
✓ ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]  
✓ ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]  
✓ หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]  
✓ เข็มชี้ดนิรภัย [ผ่าน]  
✓ แตร [ผ่าน]  
✓ เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]  
✓ ระบบปิดน้ำฝน [ผ่าน]  
✓ เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน]  
✓ กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

### Remark ภายนอก : ▾

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน  
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข  
ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ  
✓ แผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดเจน  
✓ ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว  
✓ สีรถตรงตามเสาเอกสารถทะเบียน



**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

## Vehicle Inspection Report สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ

เลขคำขอบริการ (Job No.) :

1023/0054-93

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection) :

Nov 6, 2023

vehicle picture ▾



ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) : ▾

Volvo XC60 2.0 D3 SUV

หมายเลขทะเบียน [No. Plate] :

ฒม55\*\*

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No) : ▾

D5204T908019

หมายเลขตัวถัง [VIN] :

PNVDZ5250B517\*\*\*\*

ระยะการใช้งาน (Mileage) :

172643

ปีที่ผลิต (Build Date) : ▾

2011

วันจดทะเบียน (Regis Date)

2012-02-09

สีรถ (Color) :

ดำ

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : ▾

(.) OPEN ROAD

โทรศัพท์ (Tel) :


094-545-3084

สถานที่ตรวจสอบ (Inspection Place) :

Nov 6, 2023



รูปเล่มทะเบียน ( Register Picture ) : ▾

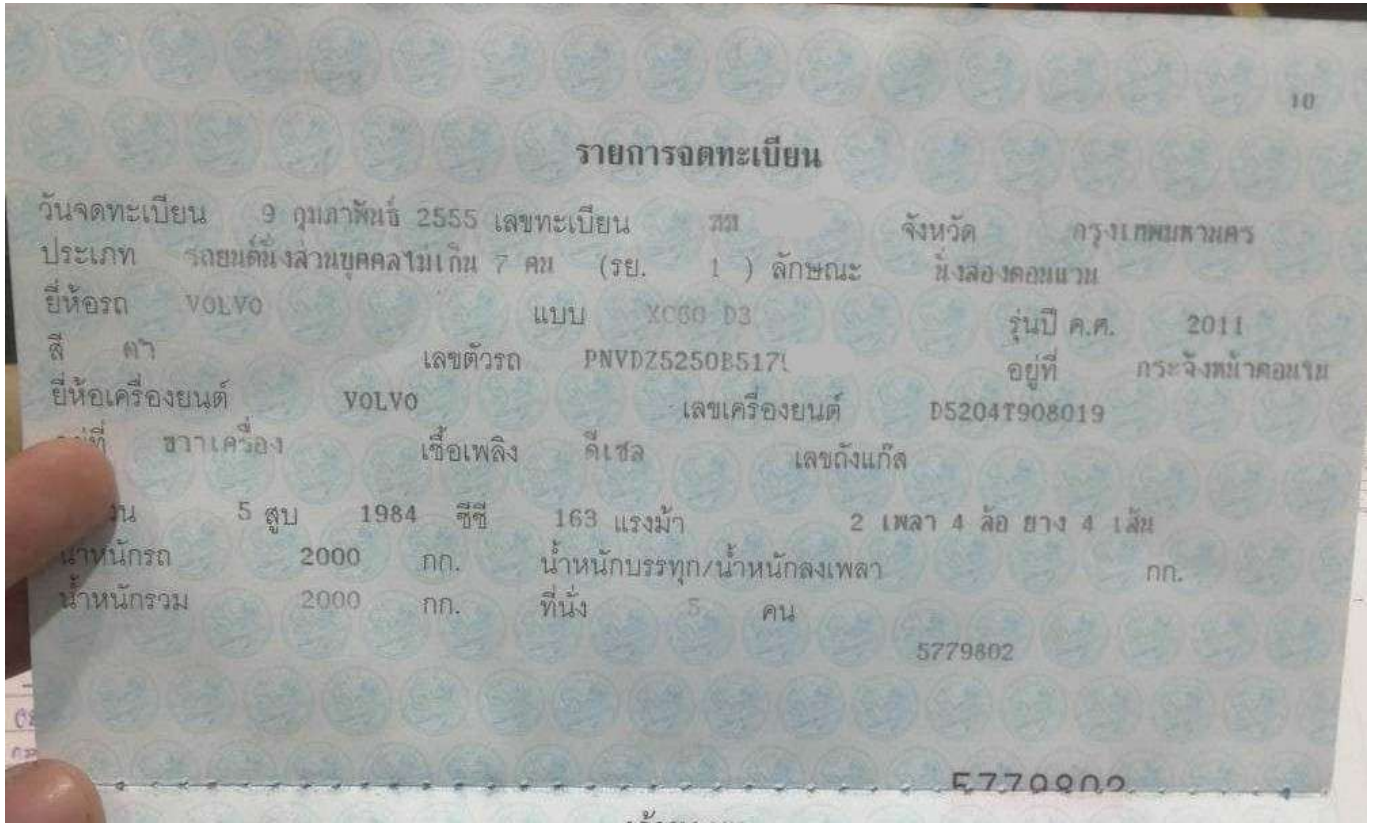

รูปเลขตัวถัง (VIN Picture): ▾



รูปเลขไมล์ (Mileage Picture): ▾





INSPECTION  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report สรุปผลการตรวจสอบสภาพรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ

## รูปแผ่นPlate ▾



## รูปหน้า18 (ถ้ามี) ▾

### 1. การตรวจสภาพรถโดยรวม (Overview inspection)

| รายการตรวจ 6 รายการ   | สถานะ     |
|---|-----------|
| 1.1 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างรถมีปัญหาความปลอดภัย<br>No Evidence of Major or Hail Damage | ดี (Good) |
| 1.2 ไม่มีการตัดต่อ ตัดแปลง คัชชี และ โครงสร้างรถ No chassis and cab structure modified                    | ดี (Good) |
| 1.3 ไม่เคยประสบภัยจมน้ำ No Evidence of Flood  | ดี (Good) |
| 1.4 ไม่เคยประสบภัยอัคคีภัย No Evidence of Fire  | ดี (Good) |
| 1.5 ระบบการทำงานภายในรถยนต์ OBD II On-Board Diagnostics (OBD)   | ดี (Good) |
| 1.6 สภาพรถโดยรวม Overall Appearance   | ดี (Good) |

### 2. การตรวจสภาพรถภายใน (Interior Inspection)

| รายการตรวจ 20 รายการ   | สถานะ     |
|--|-----------|
| 2.1 สภาพที่นั่ง Seat Appearance                                | ดี (Good) |
| 2.2 การทำงาน การปรับ และการล็อกเบาะ Seat Adjust functional     | ดี (Good) |
| 2.3 สภาพรางไต่เบาะ Seat slide adjust rail                      | ดี (Good) |
| 2.4 เข็มขัดนิรภัย Seat Belts                                   | ดี (Good) |
| 2.5 แผงคอนโซลหน้า Other Trims                                  | ดี (Good) |
| 2.6 เครื่องเสียงภายในรถ Radio/ Multiplayer                     | ดี (Good) |
| 2.7 ลำโพง Speaker working                                      | ดี (Good) |
| 2.8 ไล่ฝ้ากระจกหลัง Rear Window Demister                       | ดี (Good) |
| 2.9 อุปกรณ์ปรับอากาศทำความเย็นและความร้อน Air Condition/Heater | ดี (Good) |

### 2. การตรวจสภาพภายใน (Interior Inspection)

#### รายการตรวจ 20 รายการ

#### สถานะ

2.10 ชุดปัดน้ำฝน และระบบฉีดน้ำกระจก Washers & Wipers

ดี (Good)

2.11 แตร Horn

ดี (Good)

2.12 บานพับและกลอนประตู Doors, Locks & Hinges

ดี (Good)

2.13 การเปิดประตูจากด้านใน Door Handle (inside)

ดี (Good)

2.14 สภาพยางขอบประตู Weather Strip

ดี (Good)

2.15 การทำงานของกระจกเลื่อนไฟฟ้า Window Operation

ดี (Good)

2.16 หน้าปัดและมาตรวัด ปกติ หรือ มีไฟโชว์หรือไม่  
Dash Warning Lights & Gauges

ปกติ ( Normal )

2.17 ตรวจจับพฤติกรรมรถ, ความเร็ว และเครื่องยนต์  
OBD II On-Board Diagnostics (OBD)

ดี (Good)

2.18 ระบบไฟส่องสว่าง All Lights System

ดี (Good)

2.19 สมุดคู่มือรถ Owner's Manual & Service Intervals

มี (Yes)

2.20 อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กลิ่น เศษกระจก Odor and Other

ดี (Good)



**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสอบรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ

### ภาพภายใน





**3. การตรวจสภาพภายนอก (Exterior Inspection)**

**รายการตรวจ 49 รายการ**

**สถานะ**

3.1 กันชนหน้า Front Bumper

ดี (Good)

3.2 คาน รับกันชนหน้า (ขวา) Front Side Member (Right)

ดี (Good)

3.3 คาน รับกันชนหน้า (ซ้าย) Front Side Member (Left)

ดี (Good)

3.4 กระจังหน้ารถ Front Grill

ดี (Good)

3.5 ชุดคานหน้ารับหม้อน้ำ Radiator Core Support

ดี (Good)

3.6 ฝากระโปรงหน้ารถ Bonnet

ดี (Good)

3.7 ฝาห้องเครื่องด้านหน้า Cowl Panel Fire Wall

ดี (Good)

3.8 กระจกบังลมหน้า Windshield

ดี (Good)

3.9 หลังคา Roof

ดี (Good)

3.10 สภาพและการทำงานหลังคาซันรูฟ หลังคาเปิดประทุน  
Sunroof/Convertible functional and appearance

N/A

3.11 แก้มบังโคลนหน้าขวา Right Front Wing

ดี (Good)

3.12 ประตูหน้าขวา Right Front Door

ดี (Good)

3.13 กระจกมองข้างขวา Right Rear Mirror

ดี (Good)

3.14 ประตูหลังขวา Right Rear Door

ดี (Good)

3.15 ประตูเลื่อนด้านขวา Right Sliding Door

N/A

3.16 แก้มบังโคลนหลังขวา Right Rear Wing

ดี (Good)

3.17 บันไดขายน้าด้านขวา Right Rocker Panel

ดี (Good)

3.18 แก้มบังโคลนหน้าซ้าย Left Front Wing

ดี (Good)

3.19 ประตูหน้าซ้าย Left Front Door

ดี (Good)



**3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)****รายการตรวจ 49 รายการ****สถานะ**

3.20 กระจกมองข้างซ้าย Left Rear Mirror

ดี (Good)

3.21 ประตูหลังซ้าย Left Rear Door

ดี (Good)

3.22 ประตูเลื่อนด้านซ้าย Left Sliding Door

N/A

3.23 แก้มบังโคลนหลังซ้าย Left Rear Wing

ดี (Good)

3.24 บันไดชายน้าด้านซ้าย Left Rocker Panel

ดี (Good)

3.25 ประตูท้าย,ฝากระโปรงท้าย Rear Tail Gate

ดี (Good)

3.26 กระจกบังลมหลัง Rear Screen

ดี (Good)

3.27 กันชนหลัง Rear Bumper

ดี (Good)

3.28 คาน รับกันชนหลัง (ขวา) Rear Side Member (Right)

ดี (Good)

3.29 คาน รับกันชนหลัง (ซ้าย) Rear Side Member (Right)

ดี (Good)

3.30 เสาโครงสร้าง A ขวา Right A-Pillar

ดี (Good)

3.31 เสาโครงสร้าง B ขวา Right B-Pillar

ดี (Good)

3.32 เสาโครงสร้าง C ขวา Right C-Pillar

ดี (Good)

3.33 เสาโครงสร้าง D ขวา Right D-Pillar

ดี (Good)

3.34 เสาโครงสร้าง A ซ้าย Left A-Pillar

ดี (Good)

3.35 เสาโครงสร้าง B ซ้าย Left B-Pillar

ดี (Good)

3.36 เสาโครงสร้าง C ซ้าย Left C-Pillar

ดี (Good)

3.37 เสาโครงสร้าง D ซ้าย Left D-Pillar

ดี (Good)

3.38 สภาพรวมของโครงสร้างแชสซี Chassis Frames &amp; Members Appearance

ดี (Good)

3.39 สภาพใต้ท้องรถและอุปกรณ์ใต้ท้องรถ Under Body and Parts Appearance

ดี (Good)



### 3. การตรวจสภาพภายนอก (Exterior Inspection)

#### รายการตรวจ 49 รายการ

#### สถานะ

3.40 ช่วงล่างหน้า Front Suspension

ดี (Good)

3.41 ช่วงล่างหลัง Rear Suspension

ดี (Good)

3.42 ระบบบังคับเลี้ยว Steering Components

ดี (Good)

3.43 เปลือยเกียร์ Transmission Housing

ดี (Good)

3.44 ท่อไอเสีย Exhaust

ดี (Good)

3.45 เฟืองท้าย Differentia

ดี (Good)

3.46 เพลาขับ Drive Shafts

ดี (Good)

3.47 การทำงานการเปิดปิดประตูทุกบาน All Door Handle Functional

ดี (Good)

3.48 การทำงานของฝาช่องเติมน้ำมัน Fuel Cap functional

ดี (Good)

3.49 ช่องเก็บยางอะไหล่ Spare Tire Housing

ดี (Good)



**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสอบสภาพรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**

รถใช้แล้วคุณภาพ

### ภาพภายนอก



ภาพภายนอก





**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ

### ภาพภายนอก





**4. เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)**

**รายการตรวจ 21 รายการ**

**สถานะ**

4.1 เครื่องยนต์ไม่พบการรั่วซึม No any leak on engine

ไม่มี (No)

4.2 รถสตาร์ทติดง่าย The car start without struggling

ดี (Good)

4.3 กุญแจบิดง่าย/กุญแจระบบกดทำงานปกติ  
Key Turn Smoothly/ Push Start Normal operation

ดี (Good)

4.4 เครื่องเดินเบาปกติ ไม่สั่นผิดปกติ Idle run smoothly, no abnormal shake

ดี (Good)

4.5 ไม่มีเสียงทอนผิดปกติ No Squeaks Noise

ดี (Good)

4.6 เสียงท่อไอเสียดังปกติ ไม่มีรั่ว Exhaust quiet and free from leaks

ดี (Good)

4.7 ครว้นไม่ขาว ครว้นไม่ดำ No white or black smoke

ดี (Good)

4.8 สภาพรวมของโครงสร้าง และตัวถัง Chassis Frames & Members Appearance

ดี (Good)

4.9 ระดับของเหลว Fluid Level

ดี (Good)

4.10 การรั่วไหลของน้ำมัน Fluid Leaks

ไม่มี (No)

4.11 จุดจับยึด Mountings

ดี (Good)

4.12 สายไฟและท่อ Hoses & Pipes

ดี (Good)

4.13 ป้อน้ำ, ท่อน้ำ และพัดลม Water Pump Hoses & Fan

ดี (Good)

4.14 ระบบการจุดระเบิด Ignition System

ดี (Good)

4.15 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel System

ดี (Good)

4.16 หม้อน้ำ และฝาหม้อน้ำ Radiator & Cap

ดี (Good)

4.17 ลูกกรอกและสายพาน Drive Belt & Pulleys

ดี (Good)

4.18 หม้อลมเบรก Brake Booster

ดี (Good)

4.19 แม่ปั๊มเบรก Master Cylinder Pressure

ดี (Good)

### 4. เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)

#### รายการตรวจ 21 รายการ

สถานะ

4.20 แบตเตอรี่ไม่รั่ว และชุดยึด ไม่มีสนิม  
 No any leak on battery and no corrosion on battery support bracket

ดี (Good)

4.21 การทดสอบแบตเตอรี่ Battery Test

สตาร์ทติด ( Start Normally )

### การทดสอบ แบตเตอรี่ Battery Test

|                     |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| Voltage             | 12.61 | V   |
| Rating              | 650   | CCA |
| Current             | 626   | CCA |
| Internal resistance | 4.47  | mΩ  |
| State of Charge     | 81    | %   |
| State of Health     | 93    | %   |
| Status              | GREAT |     |

### ภาพห้องเครื่อง



### 5. ยาง ล้อ และ เบรก (Tires, Wheels & Brakes)

| รายการตรวจ 8 รายการ   | สถานะ     |
|---|-----------|
| 5.1 สภาพยางรถยนต์, สัปดาห์/ปี ผลิต Tires Appearance, Year   | ดี (Good) |
| 5.2 สภาพล้อ, ฝาครอบล้อ Wheel Rims Appearance                | ดี (Good) |
| 5.3 ล้อและยางอะไหล่ Spare Tire & Rim                        | ดี (Good) |
| 5.4 คาลิเปอร์เบรก และท่อน้ำมัน Brake Hose Callipers & Pipes | ดี (Good) |
| 5.5 ผ้าดิสเบรก (หน้า/หลัง) Brake Pads (Front/Rear)          | ดี (Good) |
| 5.6 จานดิสเบรก (หน้า/หลัง) Brake Discs (Front/Rear)         | ดี (Good) |
| 5.7 ดรัมเบรกล้อหลัง Brakes and Drums any No Leakage         | ดี (Good) |
| 5.8 การทำงานของเบรกมือ Park Brake function                  | ดี (Good) |

### Remark ยาง ล้อ และ เบรก ▾

33/22

### ขอบยาง ล้อ







ความหนาสีรอบรถ

| ชิ้นส่วนยานยนต์<br>( Car Part ) | ความหนาสี Paint Thickness |     |     |         |
|---------------------------------|---------------------------|-----|-----|---------|
|                                 | P1                        | P2  | P3  | Average |
| Front Wing (RH)                 | 204                       | 185 | 198 | 196     |
| Front Wing (LH)                 | 2856                      | 294 | 243 | 1,131   |
| Front Door (RH)                 | 162                       | 156 | 152 | 157     |
| Front Door (LH)                 | 230                       | 200 | 217 | 216     |
| Rear Door (RH)                  | 225                       | 168 | 148 | 180     |
| Rear Door (LH)                  | 266                       | 150 | 133 | 183     |
| Rear Wing (RH)                  | 228                       | 231 | 185 | 215     |
| Rear Wing (LH)                  | 385                       | 308 | 335 | 343     |
| Bonnet                          | 242                       | 338 | 397 | 326     |
| Roof                            | 60                        | 67  | 61  | 63      |
| Boot/Tail Gate                  | 74                        | 83  | 70  | 76      |



INSPECTION  
BY ONE2CAR





# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ

### ระดับการให้คะแนน (Rating)

|  |          |  |
|--|----------|--|
|   | <b>A</b> | รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ เหมาะสมตามอายุการใช้งาน ไม่มีความเสียหาย<br>Item found to be in working order and/or no obvious signs of damage/degradation, consistent with age &kms of vehicle                                  |
|   | <b>B</b> | รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีพอใช้ ใช้งานได้ตามปกติ มีความเสียหายเล็กน้อย หรือได้รับการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้ว<br>Item found to be in working order with some signs of damage and/or wear & tear, consistent with age &kms of vehicle or modified. |
|   | <b>C</b> | รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปกติ มีความเสียหายปานกลาง ต้องแก้ไข และเปลี่ยนอะไหล่<br>Item found to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear Repair and replacement parts.                                |
|  | <b>D</b> | รายการที่ตรวจสอบมีสภาพความเสียหายอย่างมาก ควรได้รับการซ่อมแซม<br>Item found not to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear.  |

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)

|  |  |
|--|--|
| <p>a การตรวจสอบในครั้งนี้ เป็นการให้ความเห็นและให้คำแนะนำจากการตรวจสอบสภาพรถยนต์เท่านั้น ซึ่งเป็นให้ความเห็นและให้คำแนะนำจากการตรวจสอบสภาพภายนอกรถด้วยตาเปล่าเท่านั้น อนึ่ง One2Car จะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ ที่ค้นพบภายหลังจากการตรวจสอบ หรือ การค้นพบซึ่งสิ่งบกพร่องที่แอบแฝงอยู่ไม่ปรากฏออกมาในระหว่างที่ทำการตรวจสอบ หรือ ไม่สามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าตามปกติรวมถึง ระบบที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ภายในเสื้อเครื่อง และ เสื่อเกี่ยว ระบบความปลอดภัยต่างๆ ทั้งนี้การให้ความเห็นในการตรวจสอบนี้จะครอบคลุมเฉพาะสภาพด้านนอก สภาพภายในรถยนต์ สภาพห้องเครื่องยนต์สภาพยางและล้อสภาพผ้าเบรคสภาพได้ห้องรถ ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการตรวจสอบนี้จะไม่ครอบคลุมถึงรายการที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบ (ระบุไว้ด้านล่าง) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ นั้นจะต้องไม่มีการถอดชิ้นส่วนหรือประกอบชิ้นส่วนใดๆ อีกทั้งผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับวิธีการตรวจสอบความบกพร่องของ ยานพาหนะทั้งที่ได้กำหนดไว้ตามข้างต้น และโดยการที่ผู้ตรวจสอบของ One2Car ทำการการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบนี้ได้โดยไม่ จำเป็นต้องระบุข้อผิดพลาดทั้งหมดกับยานพาหนะผู้ใช้บริการยอมรับว่ามี หน้าที่ในการพิจารณาอายุและสภาพของรถและดูแลรักษาด้วยตัวท่าน เอง One2Car ขอสงวนสิทธิ์ในการขับทดสอบ และขับเคลื่อน โยกย้าย ยานพาหนะในทุกกรณี หากมีการร้องขอความช่วยเหลือให้ขับเคลื่อนหรือ โยกย้ายรถยนต์จากผู้ให้บริการในทุกกรณี พนักงานและบริษัทจะไม่ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโยกย้าย</p> | <p>This inspection is a primary-technical inspection and providing the advice from such inspection by using the VISUAL and non-mechanical method only, and One2Car Inspect will not be responsible for any defects that are latent discovered which were not visually apparent during the inspection, including an electronic system, equipment inside a machine and gear, other system related to safety. The inspection will cover the vehicle's exterior, interior, engine compartment, tyres and wheels, brakes, under body and a road test where possible. The inspection will specifically not cover the items set out below. No removal of parts or components is undertaken during the inspection process. Customer has acknowledged and accepted methods that One2Car Inspect's inspectors have used for fault detection, these methods will not necessarily identify all faults with a vehicle. Customer should consider the age, and condition of the vehicle at the time of inspection and any Report should be reviewed in this context. Beside this, One2Car service will not cover for driving test and car moving from all cases. One2Car will not be responsible for all damages from driving and car moving if One2Car inspector get a request to support.</p> |
| <p>b รายงานการตรวจสอบโดย One2car นี้ เป็นการช่วยให้ความเห็นและให้ คำแนะนำในการตรวจสอบรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสภาพปัจจุบัน ณ วันที่มีการตรวจสอบ โดยผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจว่าเป็นความ รับผิดชอบทั้งหมดของผู้ซื้อและผู้ขายในการตรวจเช็คยานพาหนะก่อน การซื้อขายและการส่งมอบรถลงจุดขาย เนื่องจากการตรวจสอบโดย One2Car เป็นให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพรถในเมืองต้นและเฉพาะในวัน เวลาขณะที่ทำการตรวจสอบไม่เกิน 24 ชม.เท่านั้นผู้ใช้บริการยอมรับและ ตกลงว่ารายงานนี้ไม่ใช่ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ตามข้อกำหนด ของกรมการขนส่งทางบกอีกทั้งไม่ใช่หนังสือรับประกันคุณภาพหรือสภาพ ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการ ตรวจสอบโดย One2Car ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการตรวจสอบการแจ้ง เตือนการเรียกคืนยานพาหนะของผู้ผลิตและผู้ให้บริการควรตรวจสอบว่า รถไม่อยู่ภายใต้การแจ้งการเรียกคืนด้วยตัวท่านเอง</p>   | <p>The Report provided by One2Car Inspect to Customer, this report is only primary-advice for the current condition of the car inspected at the time which this report is issued. The Customer agree to take all responsibilities in conducting the inspection of the vehicle at the point of sale, as One2Car Inspect can only give a primary advise on the condition of the vehicle at the time of inspection. The Customer has acknowledged and accepted that this Report is not a roadworthy certificate and cannot be used as a roadworthy, and this report is not be any of warrantee letter from the One2Cae Inspect. Customer has acknowledged and accepted that One2Car Inspect does not check for any manufacturer recall notices and it is all of Customer responsibility and Customer should further check that the vehicle is not subject to a recall notice.</p>   |
| <p>c การตรวจสอบโดย One2Car จะไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขของการทำ ธุรกิจรวมใด ๆ ระหว่างบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะใด ๆ การ แก้ไขข้อพิพาทระหว่างบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น</p>  | <p>One2Car Inspect will not be responsible for the terms of any transaction between any persons in relation to any vehicle inspected by One2Car Inspector for resolving any dispute between any persons regarding any transaction.</p>   |
| <p>d ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า รายงานการตรวจสอบ One2Car ไม่ได้ ให้การรับประกันหรือเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเกี่ยวกับการสร้างความ น่าเชื่อถือที่แอบแฝง รายงานการตรวจสอบ One2Car ตรวจสอบตาม หลักวิศวกรรม และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ขอบเขตความ รับผิดชอบของ One2Car จะจำกัดเพียงแค่ค่าใช้จ่ายและคืนค่าบริการ ตรวจสอบที่ได้รับมาหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรงของ One2Car เท่านั้นโดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ One2Car ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15วันนับจากวันที่ทำการตรวจสอบ</p>  | <p>The Customer has acknowledged and accepted that One2Car inspection report does not provide any of warranty. Or a broker or agent about creating a latent trust. One2Car inspection report has duly make in accordant with the general engineering principle. One2Car's liability will only be limited only the service fee which hadreceived and only in the case of gross-negligence by the One2Car's staff and the customer must notify One2Car inwriting within15 days after the completion of</p>   |

### ข้อกำหนดความรับผิดชอบ (Disclaimer)

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>รถยนต์แล้วเสร็จอีกทั้งผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า One2Car จะปลอดจากความรับผิดที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจสอบสภาพรถต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ค่าชิ้นส่วน ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหาย ค่าจัดส่งชิ้นส่วน ค่าชดเชยความเสียหาย ค่าดำเนินการและจัดหา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและในอนาคต ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น</p>   | <p>the car inspection. And Customer shall hold One2Car harmless from any liability and shall solely take all responsibilities in every aspects whether cost or expenses that occur from the car for example cost of parts replacement or repair of damaged parts, shipment cost, any damage compensation, operation and management cost and other past and future expenses.</p>  |
| e | <p>ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับว่า One2Car Inspect จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงและการใช้รายงานนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) การขาดใช้ค่าเสียหาย ความรับผิด การละเมิดการรับประกันหรือตามกฎหมาย</p>   | <p>The Customer has acknowledged and accepted that One2Car Inspect, will not be liable to you for claims arising out of or in connection with your access and use of the this Report whether arising in contract, tort (including negligence), indemnity, strict liability, breach of warranty or statute.</p>   |
| f | <p>ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับว่า One2Car จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียผลิต การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียการเป็นผู้รับเหมา ความล่าช้าหรือ ค่าใช้จ่ายด้านการเงินใดๆ หรือต้นทุนการดำเนินงานหรือทางเศรษฐกิจใดๆ ที่เพิ่มขึ้น การขาดทุนจากการสูญเสียหรือความเสียหายทางตรงและทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น</p>   | <p>The Customer has acknowledged and accepted that, to the full extent permitted by law, One2Car Inspect will not be liable to Customer for any loss of use, production, profit, revenue, business, data, contractor anticipated savings or for delay or for any financing costs or increase in operating costs or any economic loss for any indirect or consequential loss or damage.</p>   |
| g | <p>ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับว่าการใช้รายงานการตรวจสอบฉบับนี้ต้องเป็นไปตามข้อเงื่อนไขข้อกำหนดของ One2Car เท่านั้น</p>  | <p>The Customer has acknowledged and accepted that the use of this Inspection Report is subject to the One2Car Inspect Service Terms.</p>  |
| h | <p>ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับว่ารายงานตรวจสอบยานพาหนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เห็นแน่ใจว่าตัวรถและโครงสร้างมีความปลอดภัยในการใช้งาน รายการใด ๆ ซึ่งพบว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงตามรายงานเพื่อให้ยานพาหนะมีความปลอดภัยควรต้องได้รับการแก้ไขโดยช่างที่ชำนาญการ มิใช่ แก้ไข ถอด-ประกอบ และเปลี่ยนอะไหล่โดยพนักงานผู้ตรวจของบริษัทผู้ตรวจ ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมยานพาหนะที่ปลอดภัยและใช้งานอย่างปลอดภัยยังคงอยู่กับเจ้าของหรือผู้ขับขี่ คู่มือการใช้งานของยานพาหนะควรเก็บไว้กับยานพาหนะตลอด รายงานตรวจสอบนี้จะต้องตรวจสอบทุกหัวข้อที่ระบุทุกคนที่มีส่วนร่วมความรับผิดชอบควรจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน</p> | <p>The Customer has acknowledged and accepted that this Vehicle Inspection Report is designed to help the used ensure that the vehicle body and structure is correctly and safety maintained. Any item which are found to need specific rectification would normally be best dealt with by a qualified technician. Safety critical items should always be rectified by qualified technician, not be solved, disassembled, assembled, and part changed by One2Car Inspector. The responsibility for the provision of a safe vehicle and its safe use remains with the owner or driver. The operator's manual should be with the vehicle at all time. This Vehicle Inspection Report must be completed with all item checked. All responsible persons should</p> |




รายการที่ One2Car ไม่ได้ตรวจสอบ - (One2Car Inspect does not check the following items) :

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบการทำงานเบรคและชนิดวัสดุของผ้าเบรค ดรัมเบรค การตรวจสอบ สามารถทำได้เฉพาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มองเห็นเท่านั้น</li> <li>• การปนเปื้อนของน้ำมันเบรค</li> <li>• ระบบเบรค ABS</li> <li>• มาตราวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>• ชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์สั่งการของระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>• ข้อบกพร่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ และเกียร์ รวมถึงระบบเบรค ระบบควบคุมความปลอดภัยต่างๆ</li> <li>• อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ</li> <li>• สาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมัน</li> <li>• สาเหตุการอุดตันของกรองน้ำมัน</li> <li>• กระบอกสูบเบรค</li> <li>• ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ</li> <li>• ระบบทางกลของการส่งกำลัง</li> <li>• อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์</li> <li>• ยางรองแท่นเครื่องยนต์</li> <li>• ป้อนน้ำหล่อเย็น และพัดลมหม้อน้ำ</li> <li>• สาเหตุการรั่วซึมของน้ำจากตัวรถ</li> <li>• ไมล์ และสายพาน</li> <li>• ระบบไอเสีย คลัทช์ และ ฟลายวีล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brake function and lining material, brake drums, limited to what is immediately visible</li> <li>• Evidence of brake fluid contamination</li> <li>• Anti-lock braking system (ABS) mechanics</li> <li>• Meters indicating oil and fuel consumption or the degree of oil and fuel consumption</li> <li>• Controlling parts and electric parts</li> <li>• Defect of electronic controlling system for engine, gear, break, and other safety systems</li> <li>• Parts of inside engine box and manual-automatic gear box</li> <li>• Reason for oil leaks</li> <li>• Oil pump strainer to assess sludge build up</li> <li>• Wheel cylinders</li> <li>• Vehicle electrics and electronics</li> <li>• Transmission mechanics</li> <li>• Engine cylinder compressionratio</li> <li>• Engine mountings</li> <li>• Water pump/fan</li> <li>• Body water leaks or reason for leak</li> <li>• Odometer and camshaft belt, drive belt and timing belt</li> <li>• Estimated expiry of exhaust system, clutch, dual mass flywheels</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประวัติการซ่อม</li> <li>• ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องเล่นวิทยุ ระบบกันขโมย ระบบนำทาง เซนเซอร์ต่างๆ</li> <li>• ระดับมลพิษของไอเสีย</li> <li>• ตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ Catalytic Converter</li> <li>• อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมที่เจ้าของยานพาหนะมีการดัดแปลงเพิ่มเติม</li> <li>• สวิตช์ไฟ และใบปัดน้ำฝน</li> <li>• ระบบเชื้อเพลิงแก๊ส</li> <li>• ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ</li> <li>• รถบ้าน และ รถพ่วง</li> <li>• ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard to which repairs or service history have been completed</li> <li>• Functionality of audio-visual or entertainment system including CD, Cassette, TV, DVD, iPod connectivity, sensors, alarm/security devices, satellite navigation systems/GPS</li> <li>• Degree of gas emissions</li> <li>• Catalytic converters</li> <li>• Additional accessories included as a result of owner's modifications</li> <li>• Mechanical switching of wipers and lights</li> <li>• LPG systems</li> <li>• Air conditioning efficiency</li> <li>• Status of habitation areas of motorhomes or caravans</li> <li>• Vehicle's computer systems, such as trip meter computers, cruise control and any other computer system</li> </ul>  |



ภาพ OBD

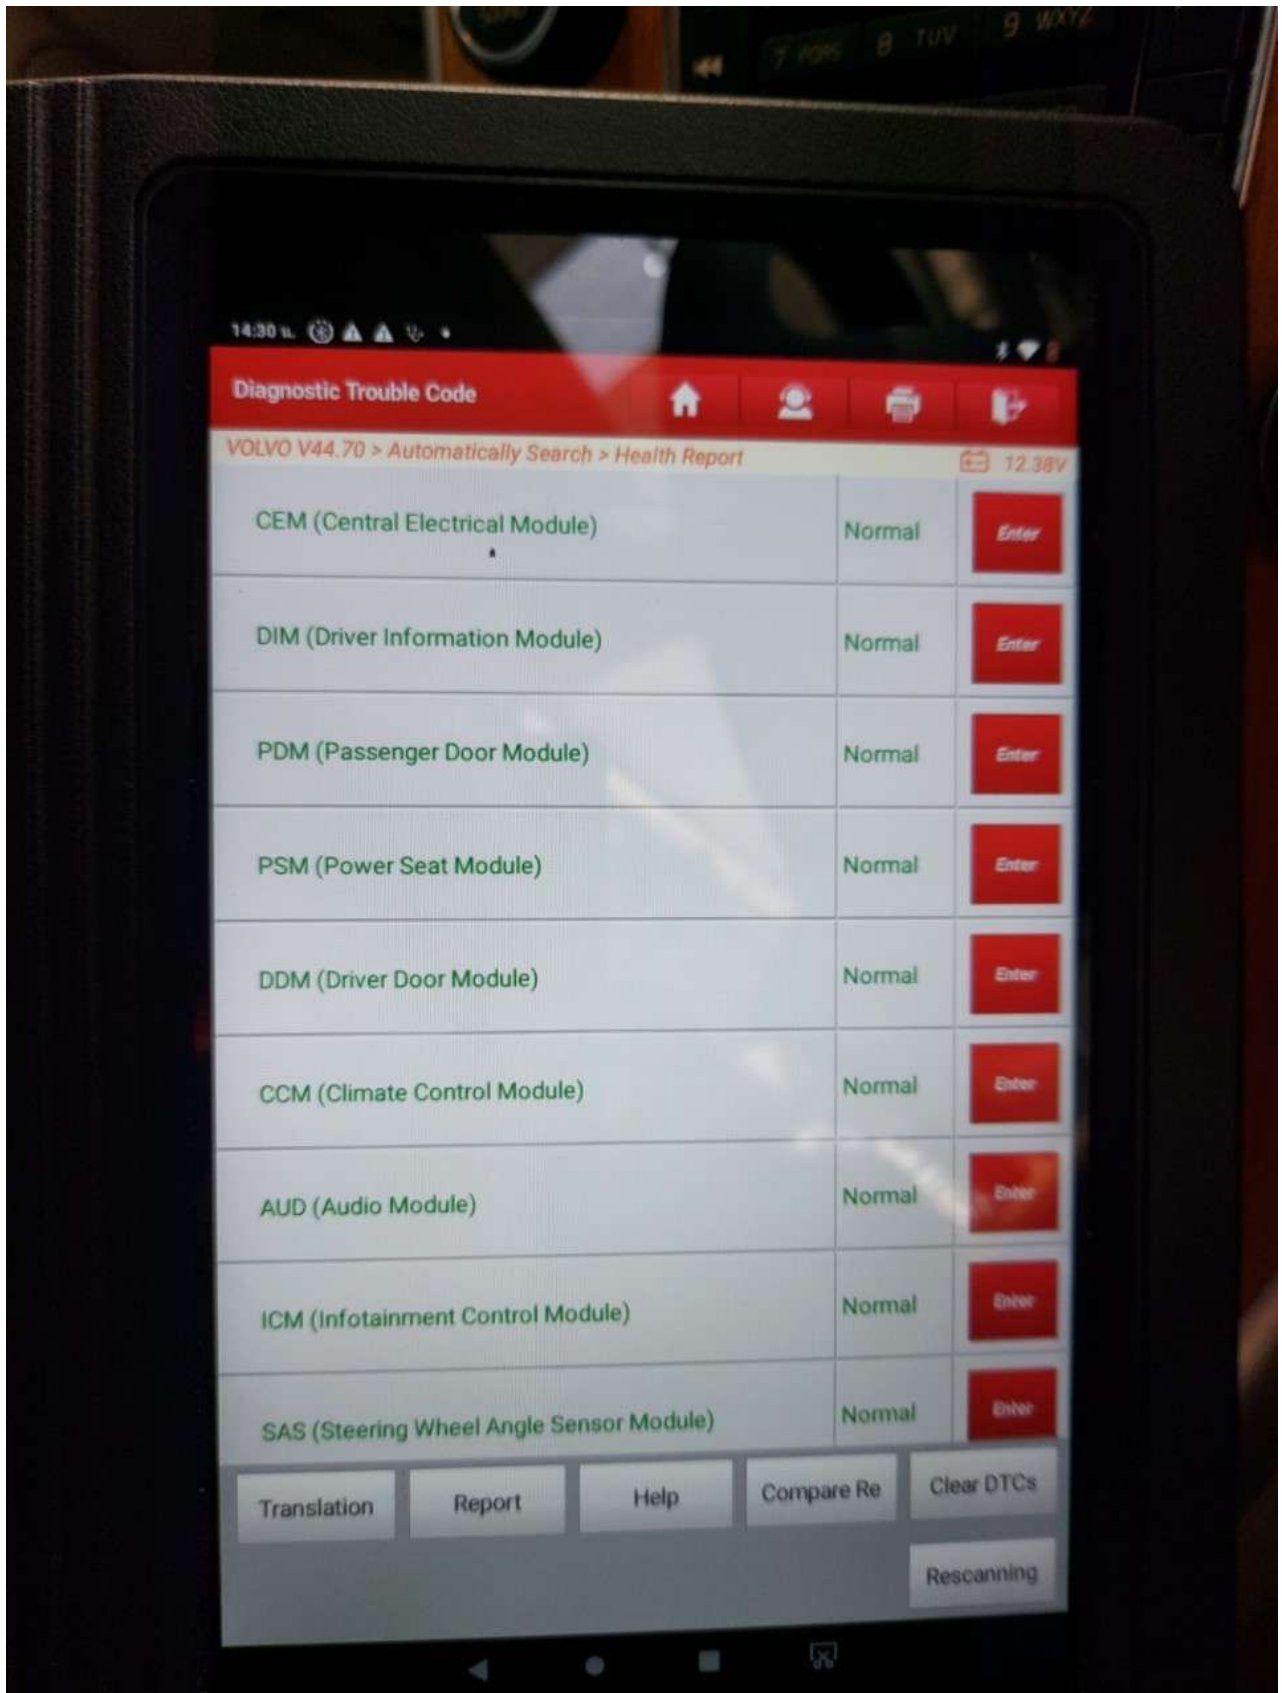



**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)



รูป จุดบกพร่อง



**INSPECTION**  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)



รูป จุดบกพร่อง





INSPECTION  
BY ONE2CAR

# Vehicle Inspection Report

## สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)



ASSOCIATION OF  
**USED CAR**  
รถใช้แล้วคุณภาพ

ผู้ตรวจ และผู้ให้บริการ

Vehicle Inspection Report

INSPECTION BY ONE2CAR

one2car.com  
THAILAND'S NO. 1 CAR SITE

ผู้ให้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำค้นพบประการ และขอรับรองว่าสภาพรถยนต์ตามรายการข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ ณ วันที่ตรวจสภาพรถยนต์ ผู้ให้บริการขอรับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเดิมมิใช่ความผิดหรือบกพร่องของ One2Car แต่ประการใด ผู้ให้บริการได้อ่านและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสภาพรถยนต์ ภายหลังจากการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงชื่อให้เป็นหลักฐาน

I certify that, in the present vehicle condition, all defects and damages which is appeared on such vehicle was occurring before inspection date. I have read and understood the purpose of the inspection vehicle and have accepted the terms and conditions provided in this letter.

ยี่ห้อ/รุ่น (Make/Model): Volvo XC 60

เลขตัวถัง (VIN): PNVDZ5LS0B5179222

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ (Inspector Signature): [Signature]      ว/ด/ป (Date) 6-11-66

รับรองว่าได้ทำการตรวจสอบทุกรายการด้วยตัวข้าพเจ้าเองจริง (I certify that all mechanical item has been inspected)

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ (Head of Inspection Signature): [Signature]      ว/ด/ป (Date)

รับรองการตรวจสอบเป็นไปตามหลักวิศวกรรม (I certify that all mechanical and appearance inspected following engineering principal)

Yes       No

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบชุดนี้บนเว็บไซต์ [www.one2car.com](http://www.one2car.com) (I accept and allow One2Car share and upload inspection report of this vehicle to [www.one2car.com](http://www.one2car.com) website)

ผู้ให้บริการ ลงชื่อ (Customer Signature): [Signature]      ว/ด/ป (Date)

ได้รับรายงานการตรวจสอบยานพาหนะแล้ว (I acknowledge that I have received a Vehicle Inspection Report)

ข้อคิดเห็น